

# WX01J

## ファームウェアアップデートプログラム 実行手順説明書(Macintosh 用)

2015年11月10日

**JRC** 日本無線株式会社

## 1. 動作環境

動作確認 OS : Mac OS 10.4.11～10.7.5

※1、※2

HDD 空き容量 : 60M バイト以上

- ※1 Macintosh、MacOSはApple Computer, Inc.の登録商標です。
- ※2 上記以外のOSバージョンでは正常に動作しない事を確認しております。また、上記OSを搭載していても機種によっては正常に動作しない場合があります。
- ※3 圧縮・解凍ツールStuffitExpanderのVer.4以下の場合、解凍が出来ない場合があります。

## 2. ファームウェアアップデートプログラムを実行する前に

安全にファームウェアアップデートを行って頂くために、以下の項目をご確認の上、アップデート作業を行って下さい。

下記項目が満たされていない状態でファームウェアアップデートを実行した場合には、アップデートが正常に終了しなかったり、弊社製品 WX01J(以下、「本電話機」と記載)が正常に動作しなくなる場合があります。

また、ファームウェアアップデート作業は、お客様の責任において行って下さい。

1. ファームウェアアップデート作業中は、**パソコンの電源を落とさない**ようにして下さい。
  - ・ パソコンの電源設定は常にON状態に設定して下さい。
  - ・ ノートパソコンの場合、パソコンのACアダプターを接続し、常に電源供給された状態にして下さい。
  - ・ 停電等でPCに電源が供給されない状況にならない様にして下さい。
2. ファームウェアアップデート作業中は、**本電話機の電源を落とさない**で下さい。
3. ファームウェア書き込み中はパソコンと接続している **USB ケーブルを絶対に抜かない**で下さい。  
また、ファームウェア書き込み終了後、本電話機は再起動します。待ち受け画面になってから、**USB ケーブルを抜いて**下さい。
4. ダイアルアップ接続している場合は切断して下さい。
5. スクリーンセーバは「なし」に設定して下さい。
6. 他の起動中のアプリケーション(特に、タスクトレイに表示される常駐型アプリケーション)は必ず終了して下さい。
7. 本電話機の画面上に表示されている電池レベルが目盛り 2 以上になっていることを確認して下さい。※1
8. 大切なデータ(電話帳等)は、予めパソコンへバックアップしておくことをお勧めします。


※1 目盛り1以下では本電話機は「電池容量が足りません充電して下さい」というメッセージを表示してアップデートが実行できないようになっております。

### 3. ファームウェアアップデート作業手順

#### 3.1. Mac OSX 10.7 Lion の場合

手順(1) ダウンロードしたファイル”wx01j-v234\_OSX10.7.zip”をダブルクリックします。同じフォルダに作成されたファイル” wx01j-v234\_OSX10.7.dmg”をダブルクリックして下さい。作成された「ファームウェア アップデート」フォルダ内のファイル”Pdl(.app)”をダブルクリックします。

手順(2) 下記起動画面が表示されます。[次へ]をクリックします。

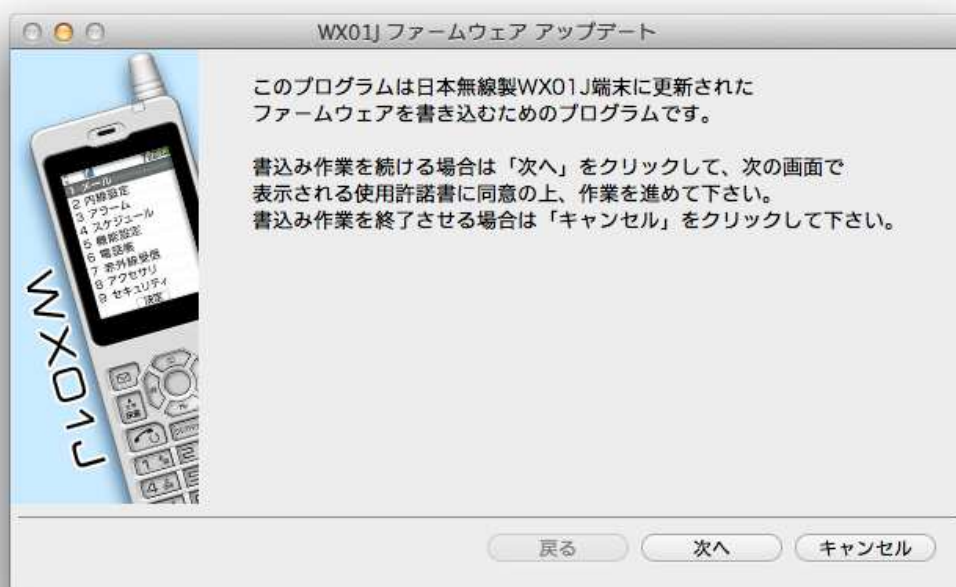

【終了】ボタンをクリックすると、以下のプログラム終了確認画面が表示されます。【はい】をクリックするとプログラムを終了し、【いいえ】をクリックすると元の画面に戻ります。以下の(3)～(6)の画面で【終了】ボタンをクリックしても同様の動作となります。




手順(3) 使用許諾書に目を通した後に、「同意する」をチェックし、「次へ」をクリックします。「同意しない」にチェックしたまま「次へ」をクリックした場合は、プログラム完了画面に移行し、プログラムを終了します。




手順(4) 以下の確認画面が表示されたら、手順に従って「次へ」をクリックします。




手順(5) 書き込みを行う際の準備の説明が表示されますので、本電話機を下記画面の指示どおりに操作・接続した後、[次へ]をクリックします。

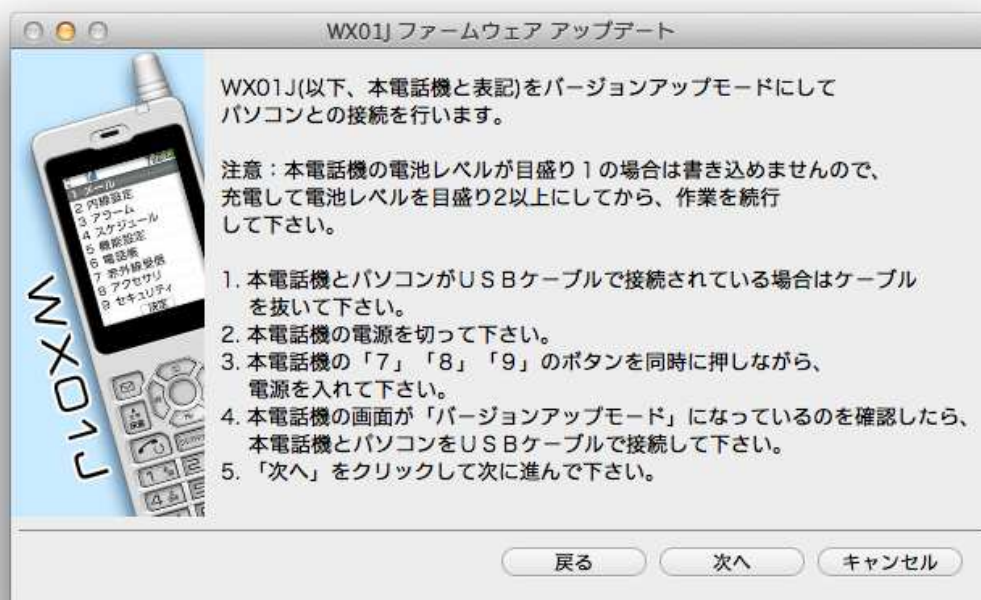

「処理中です、しばらくお待ちください。」というメッセージが表示された後、以下の接続確認プログレスバーが表示されます。

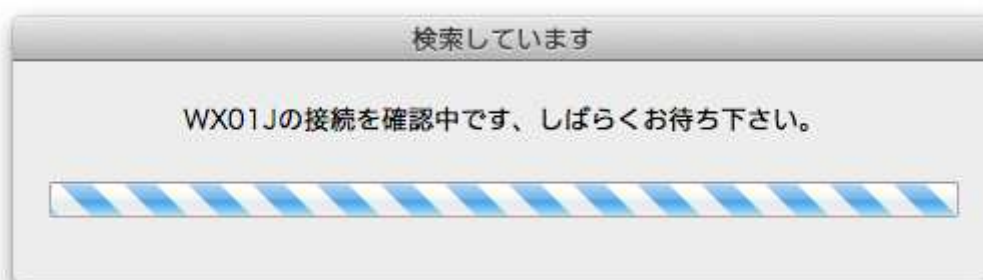

手順(6) 本電話機がパソコンと接続されていて、検出が正常に行われると、以下の更新準備完了画面が表示されます。プログラムの書き込みを行う際は、[次へ]をクリックします。

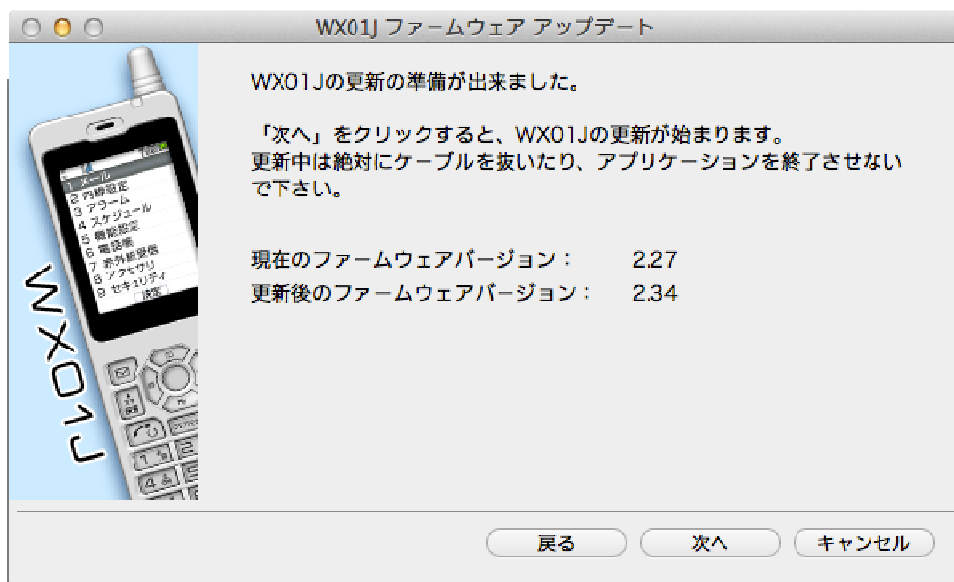


手順(7) 以下のファームウェア更新中プログレスバーが、更新するプログラムの個数分順次表示されます。





手順(8) アップデートが完了すると、以下の書き込み完了画面が表示され、本電話機が再起動されます。[完了]ボタンをクリックすると、プログラムが終了します。

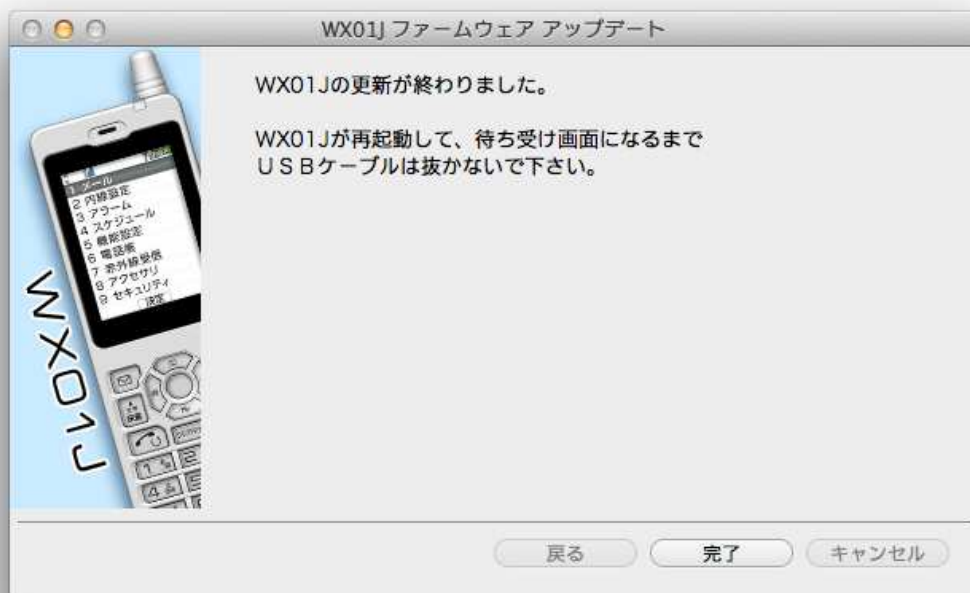


手順(9) 【完了】ボタンをクリック後に、電話機のバージョンが上がっていることを確認します。

電話機の待受画面から書き操作手順によりバージョンを表示します。

決定ボタン  →  → 左ボタン 


バージョンが最新になっていましたら、ファームウェアアップデートは完了です。

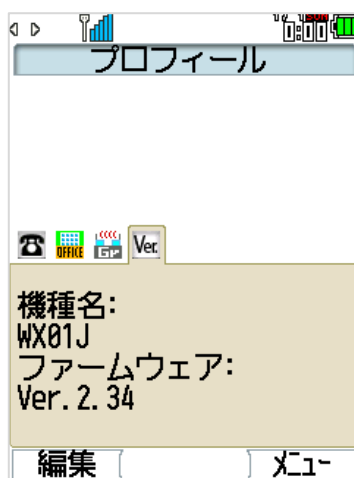


### 3.2. Mac OSX 10.4 Tiger、10.5 Leopard、10.6 Snow Leopard の場合

手順(1) ダウンロードしたファイル”wx01j-v234\_OSX.zip”をダブルクリックします。同じフォルダに作成されたファイル”wx01j-v234\_OSX.dmg”をダブルクリックして下さい。作成された「ファームウェア アップデート」フォルダ内のファイル”Pd1(.app)”をダブルクリックします。

手順(2) 下記起動画面が表示されます。[次へ]をクリックします。

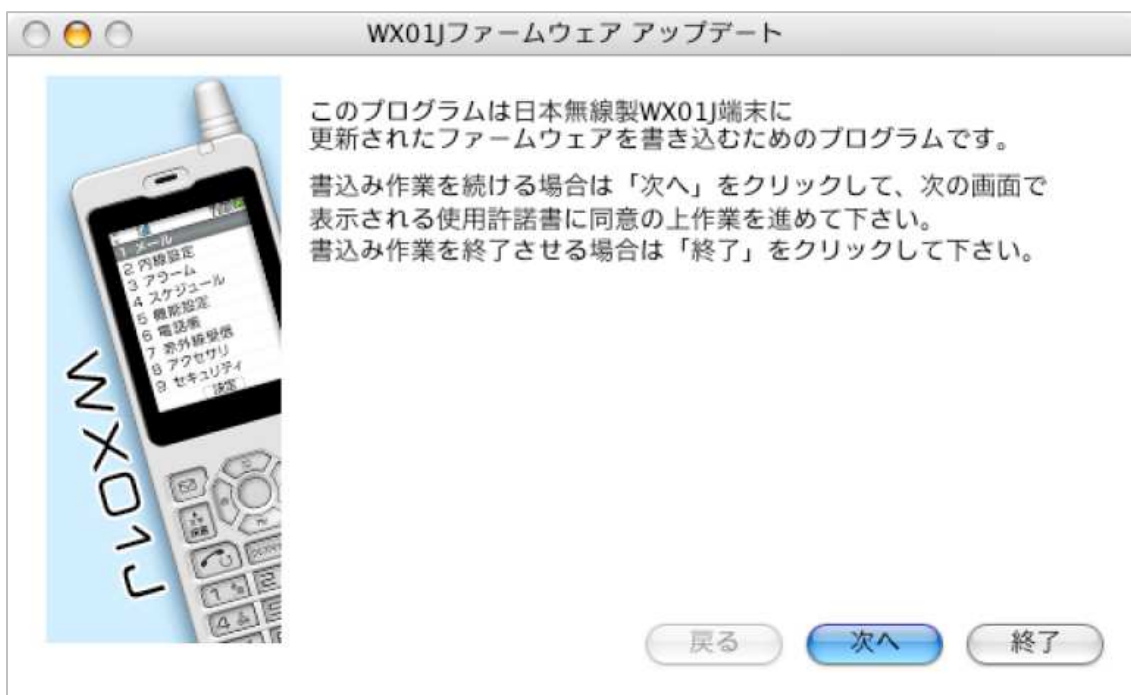


[終了]ボタンをクリックすると、以下のプログラム終了確認画面が表示されます。[はい]をクリックするとプログラムを終了し、[いいえ]をクリックすると元の画面に戻ります。以下の(3)～(6)の画面で[終了]ボタンをクリックしても同様の動作となります。

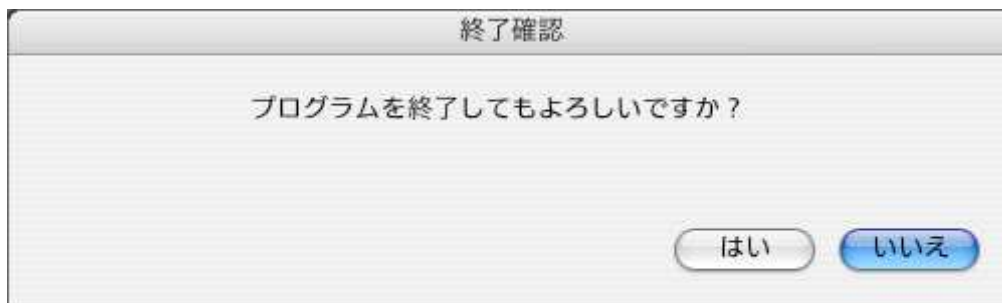

手順(3) 使用許諾書に目を通した後に、「同意する」をチェックし、[次へ]をクリックします。「同意しない」にチェックしたまま[次へ]をクリックした場合は、プログラム完了画面に移行し、プログラムを終了します。




手順(4) 以下の確認画面が表示されたら、手順に従って[次へ]をクリックします。

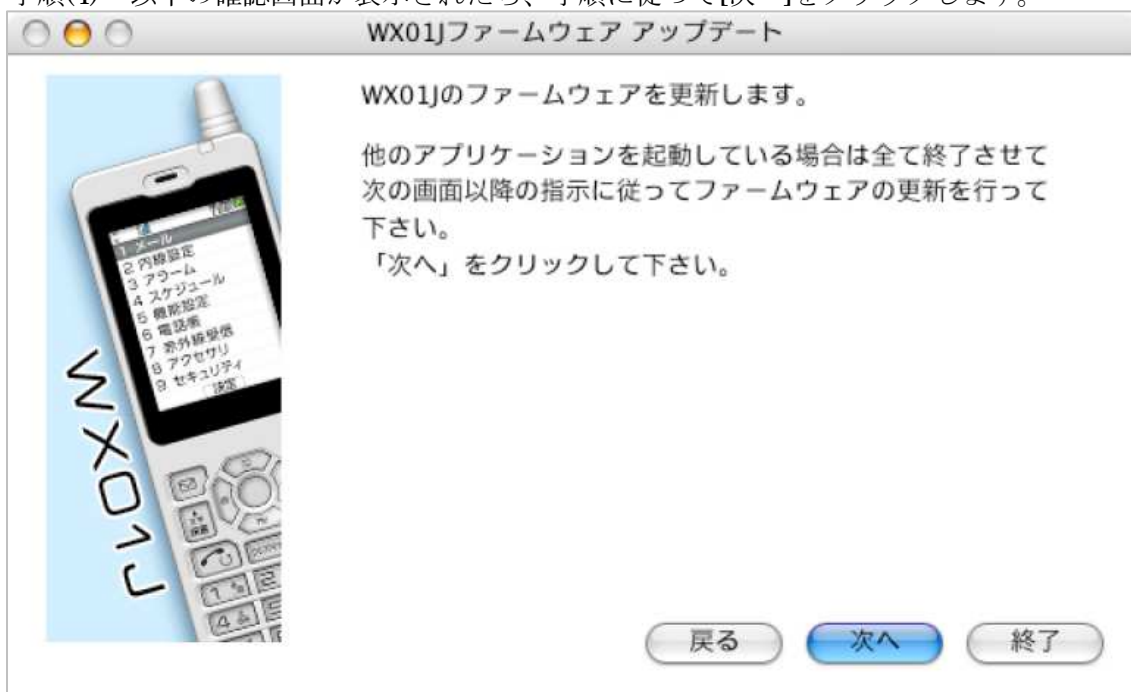

手順(5) 書き込みを行う際の準備の説明が表示されますので、本電話機を下記画面の指示どおりに操作・接続した後、[次へ]をクリックします。

**WX01Jファームウェア アップデート**



WX01J (以降、本電話機) をバージョンアップモードにしてパソコンとの接続を行います。

注意：本電話機の電池レベルが目盛1の場合は書込めませんので、充電して電池レベルを目盛2以上にしてから作業を続行して下さい。

1. 本電話機とパソコンがUSBケーブルで接続されている場合はケーブルを抜いて下さい。
2. 本電話機の電源を切って下さい。
3. 本電話機の「7」「8」「9」のボタンを同時に押しながら、電源を入れて下さい。
4. 本電話機の画面が「バージョンアップモード」になっているのを確認したら本電話機とパソコンをUSBケーブルで接続して下さい。
5. 「次へ」をクリックして次に進んで下さい。


戻る
次へ
終了

「処理中です、しばらくお待ちください。」というメッセージが表示された後、以下の接続確認プログレスバーが表示されます。


**WX01Jの接続確認**

WX01Jの接続を確認しています、しばらくお待ち下さい。

手順(6) 本電話機がパソコンと接続されていて、検出が正常に行われると、以下の更新準備完了画面が表示されます。プログラムの書き込みを行う際は、[次へ]をクリックします。

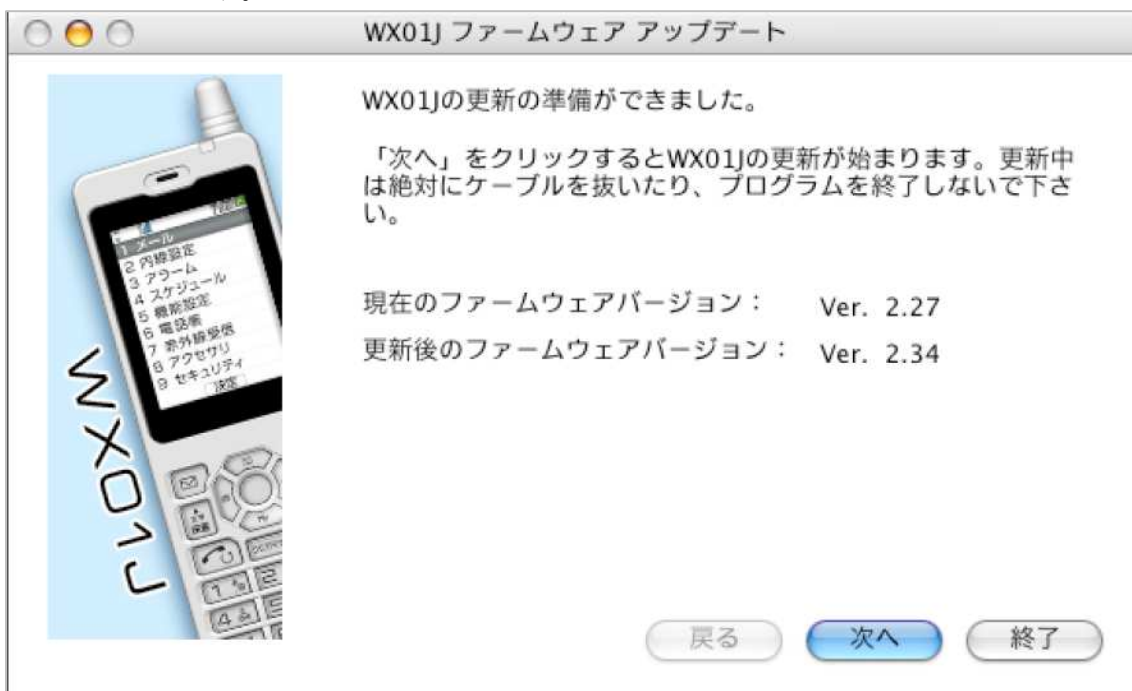

手順(7) 以下のファームウェア更新中プログレスバーが、更新するプログラムの個数分順次表示されます。

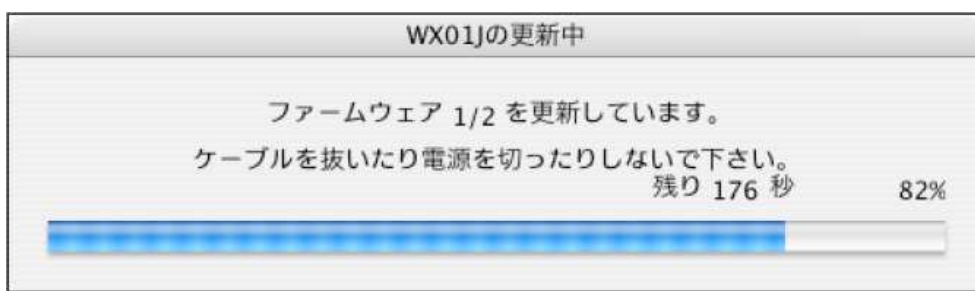

手順(8) アップデートが完了すると、以下の書き込み完了画面が表示され、本電話機が再起動されます。[完了]ボタンをクリックすると、プログラムが終了します。




手順(9) 【完了】ボタンをクリック後に、電話機のバージョンが上がっていることを確認します。

電話機の待受画面から書き操作手順によりバージョンを表示します。

決定ボタン  →  → 左ボタン 

バージョンが最新になっていましたら、ファームウェアアップデートは完了です。

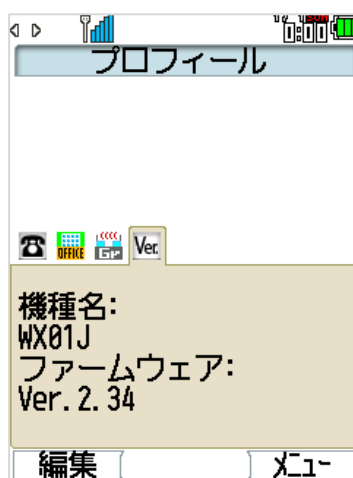



## 4. トラブルシューティング

以下の説明では特に断りのない限り Mac OS X10.7 Lion の画面を用いて記述いたします。

- 事象 1. 「WX01Jが見つかりませんでした。正しくケーブルに接続されているか確認して下さい。」という下記警告メッセージが表示された場合：



USBケーブルが外れているか、USBポートが何らかの原因でクローズされていない事が考えられます。


### (1) USBケーブルが外れている場合

[OK]ボタンをクリックして「ファームウェアアップデート作業手順」の手順(6)からアップデート作業を再実行して下さい。

### (2) USBケーブルが接続されている場合


上記画面にて[OK]ボタンをクリック後、戻った画面の[終了]ボタンをクリックして、プログラムを一旦終了させて下さい。次に、本電話機からUSBケーブルを抜いて、コンピュータを再起動して下さい。その後、「ファームウェアアップデート作業手順」の手順(1)からアップデート作業を再実行して下さい。

事象 2. 「更新に失敗しました」という下記警告メッセージが表示された場合

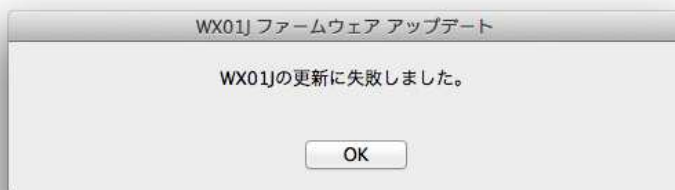

ファームウェアを本電話機へ書き込み中に、送信した書き込みコマンドに対する端末からの応答が一定時間無い場合に表示されます。このメッセージが表示された場合は、以下の手順でアップデート作業を再実行して下さい。

- (1) 以下のプログラム終了画面に移行するので、[完了]ボタンでプログラムを終了します。

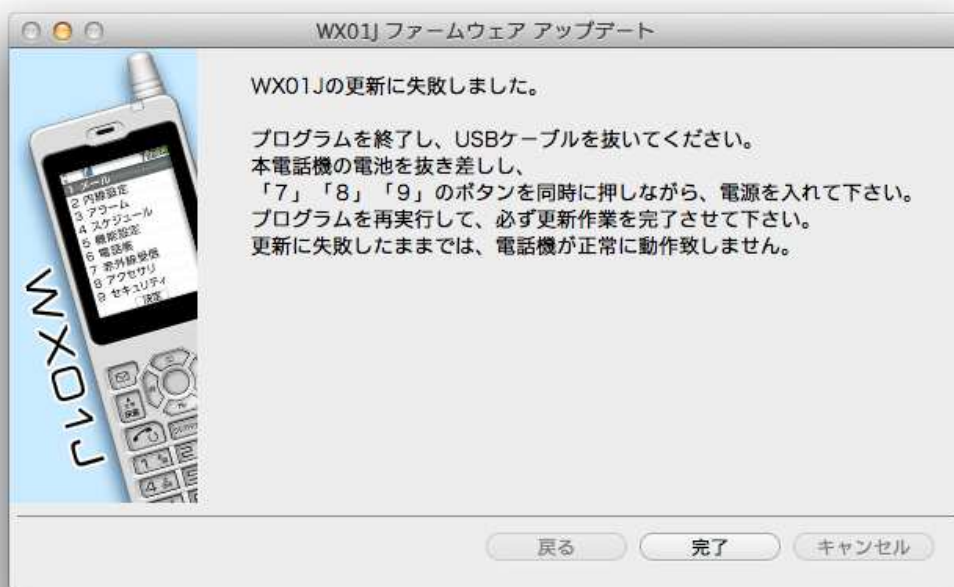

- (2) USBケーブルを抜き、電池を1回抜き差しして、「7」「8」「9」のボタンを同時に押しながら電源を入れます。
- (3) もう一度、本ドキュメントの「ファームウェアアップデートを実行する前に」にある項目を確認した上で、「ファームウェアアップデート作業手順」の手順(1)からアップデート作業を再実行します。

それでも再度「更新に失敗しました」メッセージが表示される場合には、弊社のサポートセンターまでご連絡下さい。



事象 3. 「更新の必要はありません」という下記画面が表示された場合



お使いの電話機はすでに最新バージョンになっておりますのでファームウェアを更新する必要はありません。[完了]ボタンでプログラムを終了します。

## 5. ご連絡先

JRC サポートセンター  
 一般電話から：Tel. 0570-003899  
 ワイモバイルのスマートフォン・ケータイからは TEL：  
 042-537-0726  
 受付時間：9:00～17:00（土日祝祭日除く）  
 ※ お問合わせは、電話のみで受け付けております